



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be readily subjected to tampering by unauthorized personnel. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition. Do not use this equipment for other than the intended use. Servicing of this equipment should be performed by qualified service personnel in conformance with local and national electrical codes. Ensure that the AC service is OFF before installation or maintenance. Do not switch AC service to ON until the entire installation is complete.

FR

L'équipement doit être installé dans des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas facilement l'objet de manipulation par des personnes non autorisées. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peuvent provoquer une situation dangereuse. Ne pas utiliser ce matériel à d'autres fins que l'utilisation prévue. Le service de cet équipement doit être effectué par du personnel qualifié en conformité avec les réglementations locales et nationales applicables. Veiller à ce que le service CA soit désactivé avant l'installation ou l'entretien. Ne pas réactiver le service CA avant que l'installation ne soit complètement terminée.

1) AC Cable Preparation

Open luminaire top cover by pushing tab and remove plastic bag. Using the rubber band supplied, secure AC cable on pole arm as shown (Fig 1). Close top cover. Keep the front clamp and the 2 bolts supplied in the bag for use at step 5.

2) Installation On Pole

Push luminaire onto pole arm approximately 4.5" (125mm) deep, going through plastic bird guard. Take care to not damage AC wires. Ensure the bottom of the pole is firmly jammed between the jagged gussets (Fig.2).

3) Leveling Of Luminaire

Open top cover and equally tighten or loosen the rear bolts until luminaire is parallel to roadway or parking lot (Fig 3).

4) AC Connection

Connect AC wires in terminal block as per label or connect to Molex connectors if this option is present.

CAUTION! For safety reasons, the ground leads must always be connected before any other leads.

5) Securing Luminaire To Pole

Install front clamp using two screws provided. Take care AC cables are routed between the front clamp and the edge of the central extrusion (Fig 4).

Tighten front bolts to 100 to 150 lbf-in (12 to 17 N-m). Arrange all wires to clear top cover and close top cover. Ensure front cover is also firmly closed. AC service can now be turned ON.

CAUTION! Do not over torque nuts and bolts.

6) LEDs And Power Supply replacement

Open front cover by pushing the snap button located underneath the front of the luminaire. Disconnect and slide wings out (Fig 5) to replace or to adjust to different light pattern by inserting in the different grooves. Disconnect and slide power supply out for replacement. Take extra care not to damage wires. After replacement, ensure cable grommets are properly re-inserted in their grooves and close front cover. Ensure that snap button is fully snapped-out.

1) Préparation du câblage CA

Ouvrez le capot supérieur du luminaire en appuyant sur l'onglet et retirez le sac en plastique. Sécurisez le câble CA sur le dessus du bras du poteau à l'aide de la bande élastique fournie (Fig 1). Refermez le capot supérieur. Gardez la fixation avant et les 2 boulons fournis dans le sac pour utilisation à l'étape 5.

2) Installation sur le bras du poteau

Enfoncez le luminaire sur le bras jusqu'à 4.5" (125mm) de profondeur, en traversant le protecteur de plastique. Prenez soin de ne pas endommager les câbles CA. Le bas du tuyau doit être fermement coincé entre les renforts intérieurs de l'attache (Fig.2).

3) Mise à niveau du luminaire

Ouvrir le capot supérieur et serrez également les boulons arrières jusqu'à ce que le luminaire soit parallèle à la rue ou au stationnement (Fig.3).

4) Connexion CA

Connectez les fils CA dans le bornier en suivant les étiquettes ou connectez-vous au connecteur Molex si cette option est présente.

ATTENTION! Pour des raisons de sécurité, le fil de mise à terre doit être connecté en premier.

5) Serrage du luminaire sur le bras


Installez la fixation avant avec les 2 boulons fournis. Prenez soin d'acheminer le câble CA entre la fixation avant et le bord de l'extrusion centrale (Fig 4).

Serrez de façon égale les boulons avants jusqu'à un couple de 100 à 150 lb-po (12 à 17 N-m). Dégagez tous les fils du capot supérieur et fermez le. Veiller à ce que le capot avant soit aussi bien fermé. Le service CA peut maintenant être activé.

ATTENTION! Ne serrez pas trop les boulons.



6) Remplacement des DELs et du bloc d'alimentation

Ouvrir le capot avant en appuyant sur le bouton situé sous le devant de l'appareil. Débranchez les ailes et faites-les glisser (Fig 5) pour les sortir et les remplacer ou les insérer dans une différente rainure pour ajuster la largeur du faisceau d'éclairage. Débranchez et faites glisser le bloc d'alimentation pour le remplacer. Portez une extrême attention à ne pas endommager les câbles. Après le remplacement, assurez vous que les câbles des ailes soient correctement insérés dans leurs fentes et fermez le panneau avant. Veiller à ce que le bouton sous le devant de l'appareil soit bien enclenché.

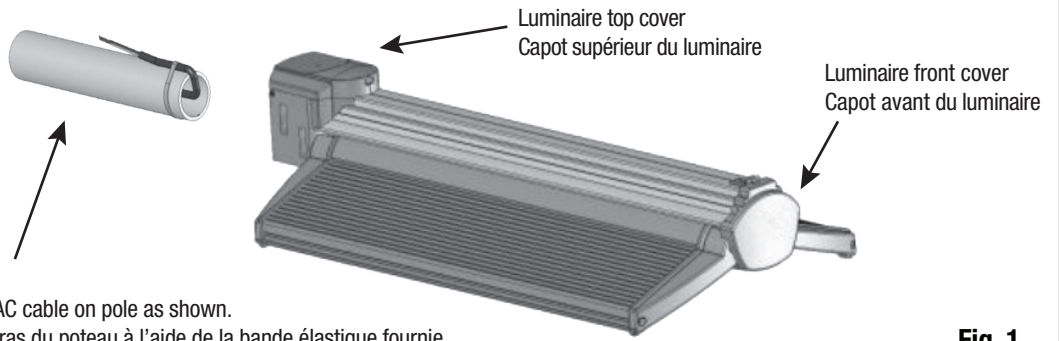


Using the rubber band supplied, secure AC cable on pole as shown.
Sécurisez le câble CA sur le dessus du bras du poteau à l'aide de la bande élastique fournie.

Fig. 1

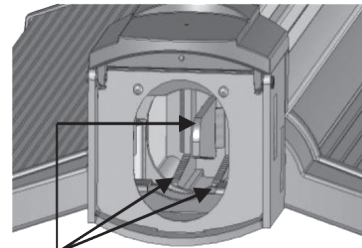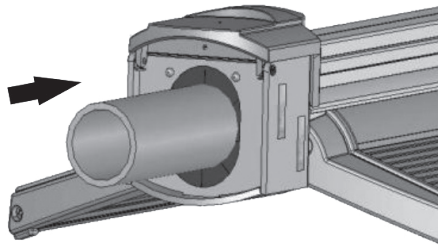


Jagged Gussets
Renforts intérieurs

Fig. 2

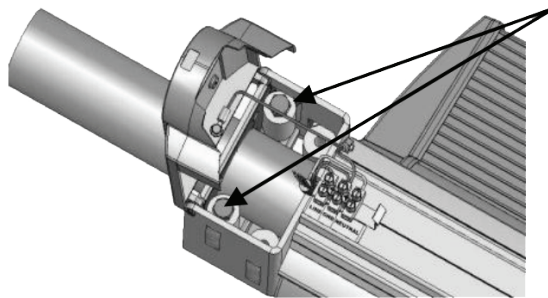

Equally tighten or loosen the rear bolts
Serrez également les boulons arrières

Fig. 3

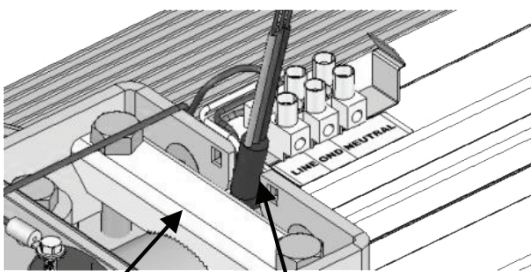

Front Clamp
Fixation avant

AC Cable
Câble CA

Fig. 4

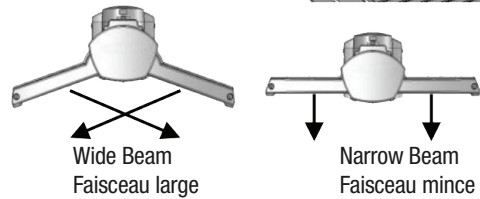
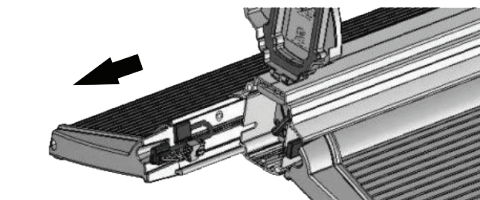


Fig. 5