



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'au codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.

Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé. S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire et le jeu de pièces de montage.

SUSPENDED MOUNT



Note: The canopy can rotate to 45°. (Fig.1) (The junction box is not included)

1. Use the ceiling rose base as the drilling template to mark the fixing points. (Fig.2)
2. Once the fixing points of the base are marked, fix the steel tie bar at the distance shown in the figure along the drilling axis. (Fig.3)
3. Vertical adjustment: to raise the suspension, pull the steel cable up through the hole at the top of the ceiling rose. To lower it, press the adjuster and pull down the steel cable. (Fig.4)
4. Once the suspension length is established, the opposite end of the steel cable needs to be screwed onto the luminaire body. (Fig.5)
5. After installation, cut the surplus steel cable. (Fig.6)
6. Start by connecting the wiring to the mains power supply: red wire: positive (+), black wire: négative (-), blue wire: (DIM+), white wire: (DIM-). On the opposite side of the ballast: blue wire: neutral, brown wire: line. (Fig.7)
7. After wiring to the mains power supply and before wiring the luminaire body, make sure the length of the electric cable is compatible with the length of the steel cable. Identify the wire marked in red then cut off any surplus electrical cable, tighten the cable clamp, then wire, making sure the cable with the black core matches up with the negative pole (-). The polarity of the electrical connections is important for the correct operation of the luminaire. In fact, if the polarities are inverted, the luminaire will not switch on when the power is on. If that occurs, it will be necessary to switch off the mains power supply, invert the electric wiring between luminaire and driver and switch on the power again.
8. After wiring is completed, tighten the safety screw on the ceiling rose. (Fig.8)


MONTAGE SUSPENDUE

Note: Le couvercle peut tourner à 45°. (Fig.1) (Boîte de jonction non fournie)


1. Utiliser la base de la patère comme gabarit de perçage pour définir les points de fixation. (Fig.2)
2. Après avoir défini les points de fixation de la base, procéder à la fixation du câble en acier en se déplaçant le long de l'axe de perçage, à la distance indiquée dans la figure. (Fig.3)
3. Le réglage vertical : pour raccourcir la suspension, tirer sur le câble en acier qui sort de la patère. Pour l'allonger, appuyer sur le régulateur et tirer le câble en acier vers le bas. (Fig.4)
4. Une fois la longueur de la suspension établie, visser l'autre extrémité du câble en acier sur le corps de l'appareil. (Fig.5)
5. Une fois l'installation terminée, couper l'excès de câble en acier. (Fig.6)
6. Commencer par effectuer le câblage électrique au réseau d'alimentation : fil rouge: positif (+), fil noir: négatif (-), fil bleu: DIM +, fil blanc: DIM -. Du côté opposé du ballast : fil bleu: neutre, fil marron: vivant. (Fig.7)
7. Après avoir effectué le raccordement électrique au réseau d'alimentation et avant de procéder au câblage du corps de l'appareil, définir la longueur du câble électrique en fonction de la longueur du câble en acier établie auparavant. Le cas échéant, identifier le fil marqué en rouge ensuite couper le surplus du câble électrique. Après avoir serré le serre-câble, procéder au câblage sans oublier que l'âme noire du câble correspond au pôle négatif (-). Il est important de respecter la polarité du branchement électrique pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. En effet, l'appareil ne s'allumera pas une fois sous tension si les polarités ont été inversées. Dans ce cas, il faudra couper l'alimentation générale, inverser le câblage électrique entre l'appareil et le driver et rétablir la tension.
8. Au terme du câblage, serrer la vis de sécurité de la patère. (Fig.8)

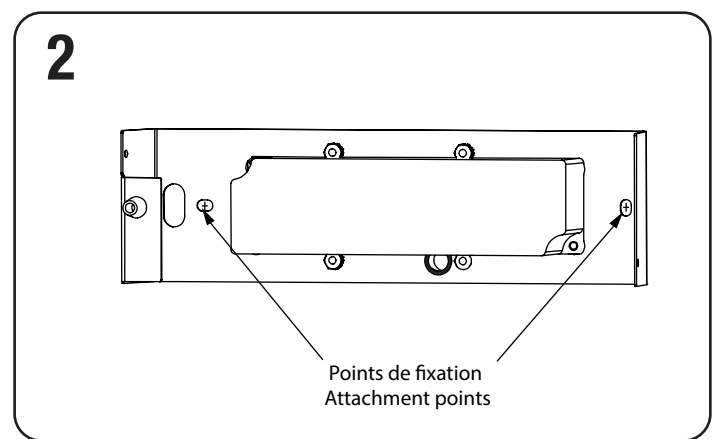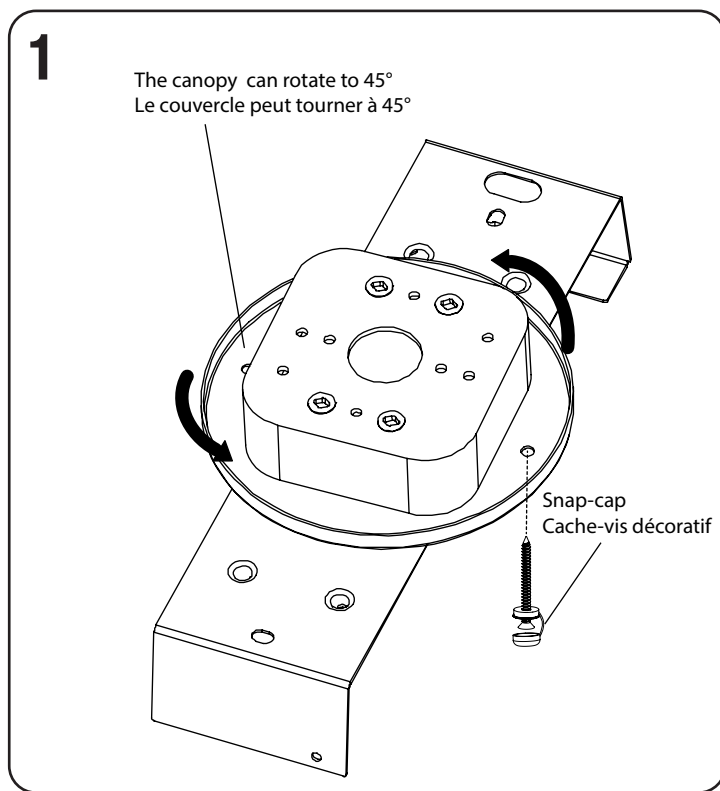


3

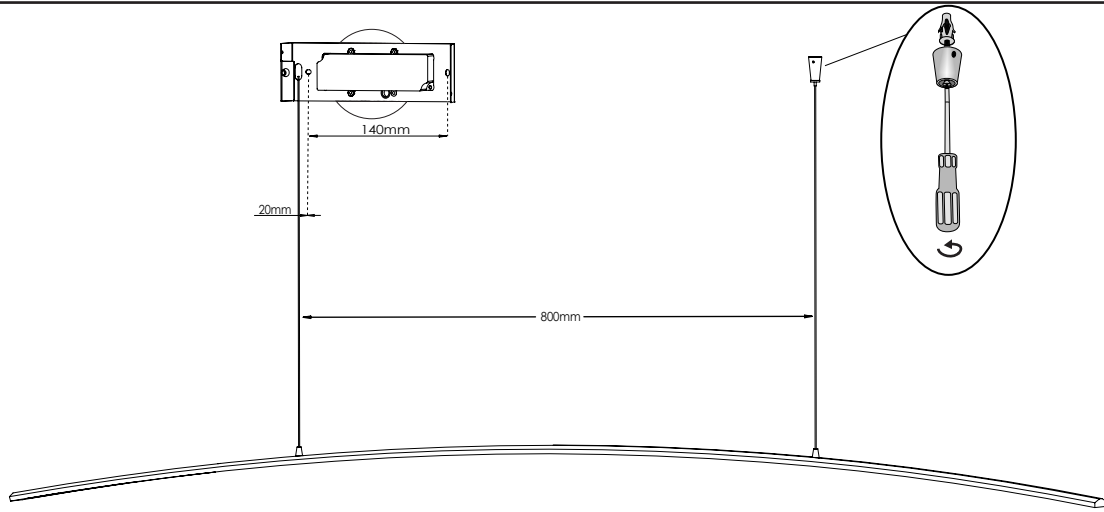


4

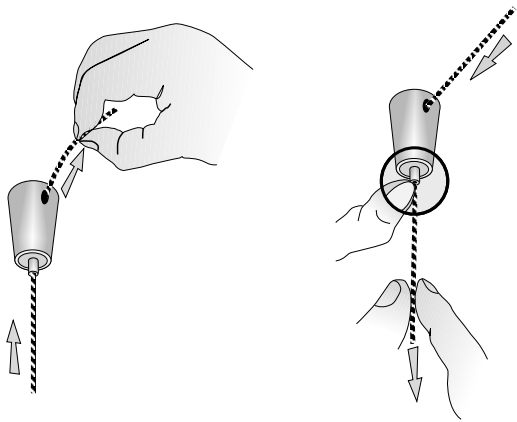


5

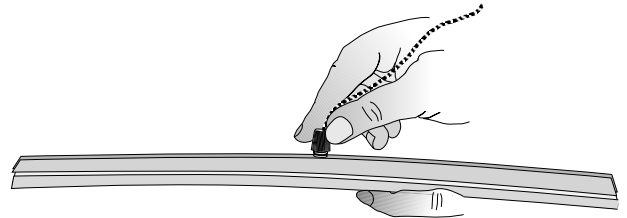


6

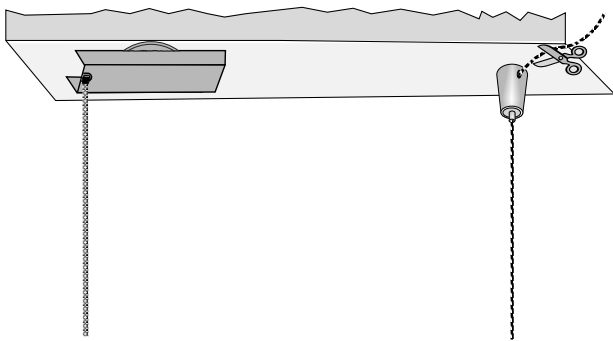

8

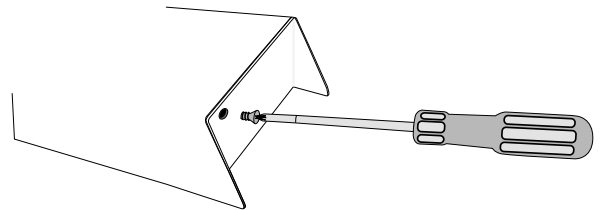

7

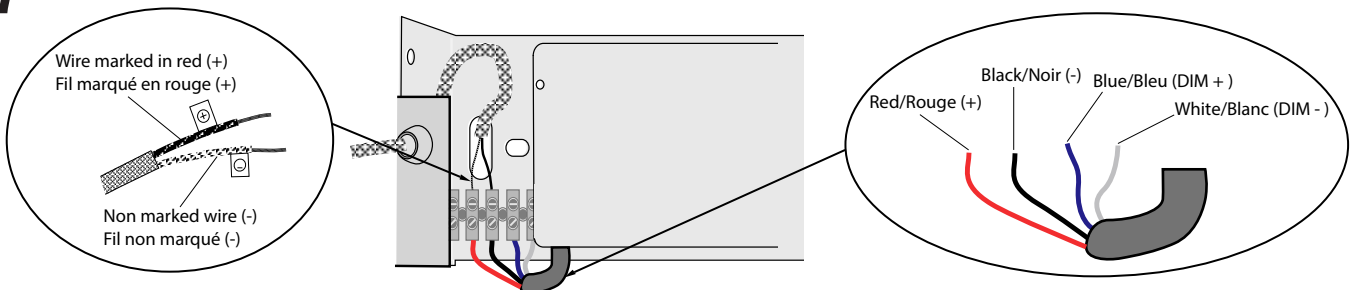

Identifier le fil marqué en rouge (+) avant de couper le surplus du câble électrique.
 Identify the wire marked in red before cutting off surplus electrical cable.